





Manuel d'instructions pour les indicateurs de la série 3000

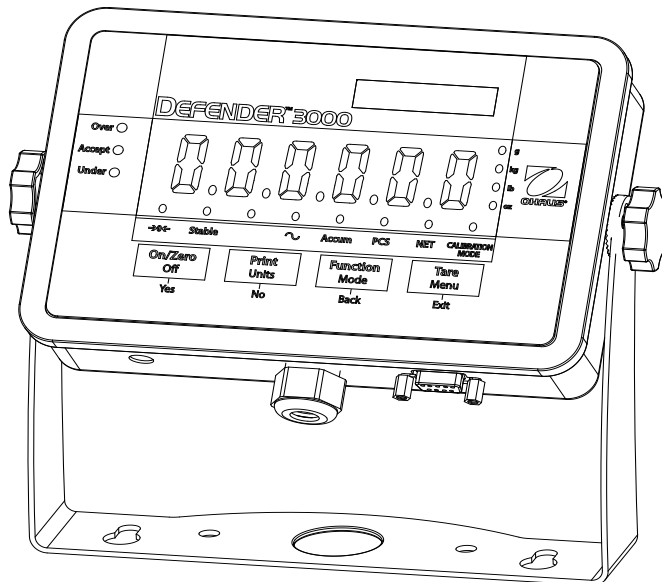

Indicateur T32ME

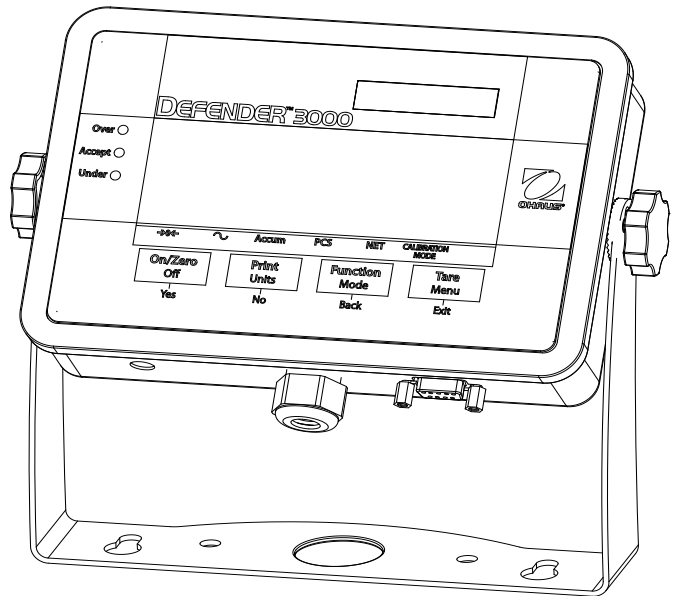

Indicateur T32MC

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION	FR -4
1.1 Consignes de sécurité	FR -4
1.2 Présentation générale des pièces et des commandes	FR -5
1.3 Fonctions de commande	FR -9
2. INSTALLATION	FR -10
2.1 Déballage	FR -10
2.2 Connexions externes	FR -10
2.2.1 Câble d'interface RS232 à Indicateur	FR -10
2.2.2 Alimentation CA	FR -10
2.2.3 Support de montage pour Indicateur	FR -10
2.3 Connexions internes	FR -11
2.3.1 Ouverture du boîtier	FR -11
2.3.2 Plate-forme de Indicateur	FR -11
2.4 Orientation du couvercle arrière de l'Indicateur	FR -12
3. RÉGLAGES	FR -13
3.1 Structure du menu	FR -13
3.2 Navigation dans le menu	FR -14
3.3 Menu Calibration	FR -14
3.3.1 Calibrage de la portée	FR -15
3.3.2 Calibrage de la linéarité	FR -15
3.3.3 Facteur de réglage géographique	FR -16
3.3.4 Fin du calibrage	FR -16
3.4 Menu Configuration	FR -18
3.4.1 Réinitialiser	FR -18
3.4.2 Métrologie légale	FR -18
3.4.3 Unité de calibrage	FR -18
3.4.4 Capacité	FR -18
3.4.5 Graduation	FR -20
3.4.6 Unité au démarrage	FR -20
3.4.7 Plage de zéro	FR -20
3.4.8 Conservation des données zéro	FR -20
3.4.9 Fin de la configuration	FR -20

TABLE DES MATIÈRES (suite)

3.5	Menu de lecture	FR-21
3.5.1	Réinitialiser	FR-21
3.5.2	Stable	FR-21
3.5.3	Filtre	FR-21
3.5.4	Suivi Auto-Zéro	FR-21
3.5.5	Veille (T32ME)	FR-22
3.5.6	Éclairage (T32ME)	FR-22
3.5.7	Rétroéclairage (T32MC)	FR-22
3.5.8	Minuterie pour coupure automatique	FR-22
3.5.9	Mode d'expansion (à des fins de test seulement)	FR-22
3.5.10	Fin de lecture	FR-22
3.6	Menu Mode	FR-23
3.6.1	Réinitialiser	FR-23
3.6.2	Mode de comptage des pièces	FR-23
3.6.3	Mode dynamique	FR-23
3.6.4	Mode de pesage de contrôle	FR-23
3.6.5	Mode de totalisation	FR-23
3.6.6	Mode Fin	FR-23
3.7	Menu Unité	FR -24
3.7.1	Réinitialiser	FR -24
3.7.2	Unité des kilogrammes	FR -24
3.7.3	Unité des livres	FR -24
3.7.4	Unité des grammes	FR -24
3.7.5	Unité des onces	FR -24
3.7.6	Unité des livres onces	FR -24
3.7.7	Fin unité	FR -25
3.8	Menu Imprimer	FR -25
3.8.1	Réinitialiser	FR -25
3.8.2	Baud	FR -25
3.8.3	Parity	FR -25
3.8.4	Bit d'arrêt	FR -26
3.8.5	Établissement d'une liaison	FR -26
3.8.6	Imprimer données stables uniquement	FR -26
3.8.7	Auto Print	FR -26
3.8.8	Contenu	FR -26
3.8.9	Fin de l'impression	FR -26
3.9	Menu verrouillage de menus	FR -27
3.9.1	Réinitialiser	FR -27
3.9.2	Verrouiller calibrage	FR -27
3.9.3	Verrouiller la configuration	FR -27
3.9.4	Verrouiller la lecture	FR -27
3.9.5	Verrouiller les modes	FR -27
3.9.6	Verrouiller l'unité	FR -27
3.9.7	Verrouiller impression	FR -28
3.9.8	Fin de verrouillage	FR -28

TABLE DES MATIÈRES (suite)

3.10 Fin Menu	FR -28
3.11 Interrupteur de sécurité	FR -28
4. FONCTIONNEMENT	FR -28
4.1 Activation/désactivation de l'indicateur	FR -28
4.2 Opération Zéro	FR -28
4.3 Tare manuelle	FR -28
4.4 Changement d'unités de mesure	FR -29
4.5 Impression des données	FR -29
4.6 Modes d'application	FR -29
4.6.1 Pesée	FR-29
4.6.2 Comptage des pièces	FR-29
4.6.3 Pesage dynamique	FR-31
4.6.4 Pesage de contrôle	FR-31
4.6.5 Totaliser peser	FR-33
5. COMMUNICATION SÉRIE	FR -34
5.1 Commandes de l'interface	FR -34
5.2 Format de sortie	FR -35
6. MÉTROLOGIE LÉGALE	FR -36
6.1 Paramètres	FR -36
6.2 Vérification	FR -36
6.3 Apposition de sceau	FR -36
6.3.1 Sceaux physiques	FR -36
6.3.2 Sceau par piste d'audit	FR -37
7. MAINTENANCE	FR -39
7.1 Indicateur de nettoyage	FR -39
7.2 Dépannage	FR -39
7.4 Informations relatives au service	FR -40
8. DONNÉES TECHNIQUES	FR -41
8.1 Spécifications	FR -41
8.2 Accessoires	FR -42
8.3 Schémas et dimensions	FR -42
8.4 Conformité	FR -43

1. INTRODUCTION

Ce guide contient des instructions d'installation, de fonctionnement et d'entretien des indicateurs T32M. Veuillez lire toutes ces instructions avant l'installation et l'utilisation du produit.

1.1 Consignes de sécurité



Pour garantir un fonctionnement sécuritaire et fiable de l'équipement, conformez-vous aux consignes de sécurité suivantes :

- Vérifiez que la plage de la tension d'entrée imprimée sur l'étiquette des données correspond à l'alimentation CA locale à utiliser.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne représente pas d'obstacle potentiel ou de danger de chute.
- Utilisez uniquement les accessoires et les périphériques approuvés.
- Utilisez la balance uniquement dans les conditions ambiantes spécifiées dans les présentes instructions.
- Déconnectez l'équipement de l'alimentation électrique pour la nettoyer.
- N'utilisez pas l'équipement dans des environnements dangereux ou instables.
- Ne plongez pas l'équipement dans l'eau ni dans d'autres liquides.
- L'entretien doit être exécuté exclusivement par un personnel autorisé.

1.2 Présentation générale des pièces et des commandes

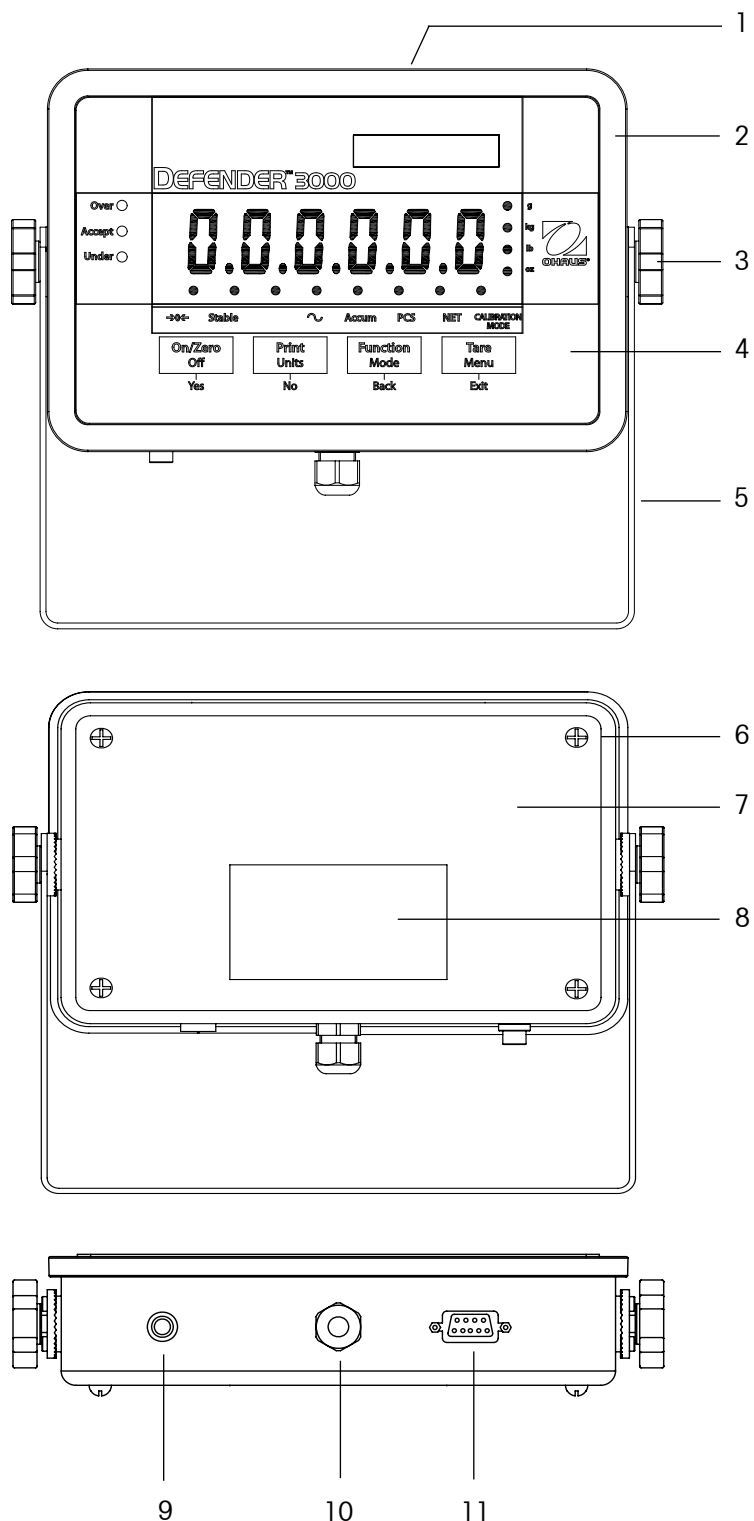


TABLEAU 1-1. PIÈCES T32MC/T32ME

Élément	Description
1	Libellé des données
2	Boîtier avant
3	Bouton de réglage (2)
4	Panneau de commande
5	Support montage
6	Vis (4)
7	Boîtier arrière
8	Libellé des données
9	Prise d'alimentation
10	Détendeur pour le câble du capteur
11	RS232

Figure 1-1. Indicateur T32MC/T32ME.

1.2 Présentation générale des pièces et des commandes (suite)

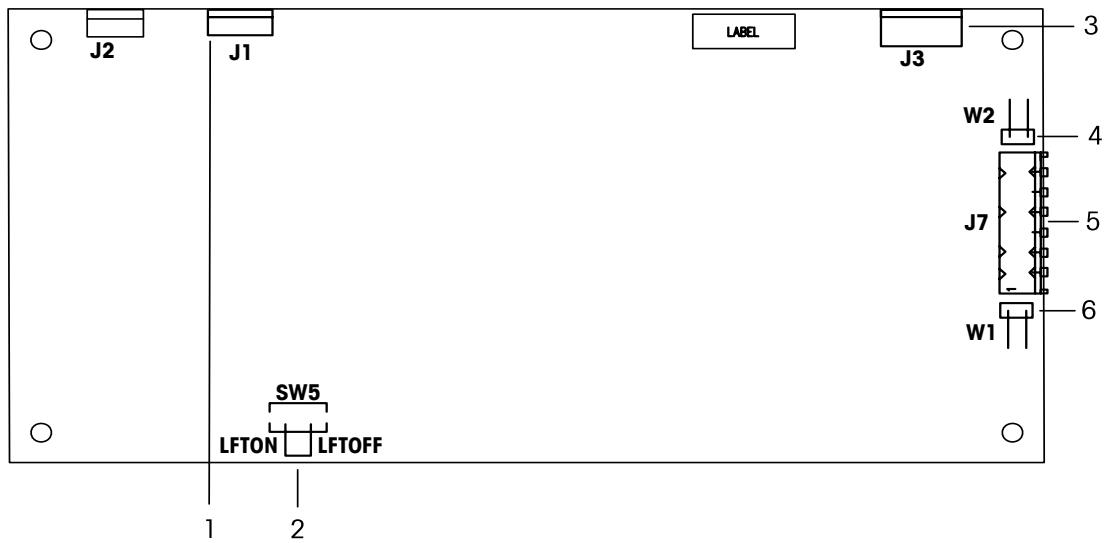


Figure 1-2. Carte principale.

TABLEAU 1-2. CARTE PRINCIPALE.

Élément	Description
1	Entrée secteur J1
2	Interrupteur Marche/Arrêt LFT
3	Connecteur RS232 J3
4	Cavalier de détection W2
5	Bornier du capteur J7
6	Cavalier de détection W1

1.2 Présentation générale des pièces et des commandes (suite)

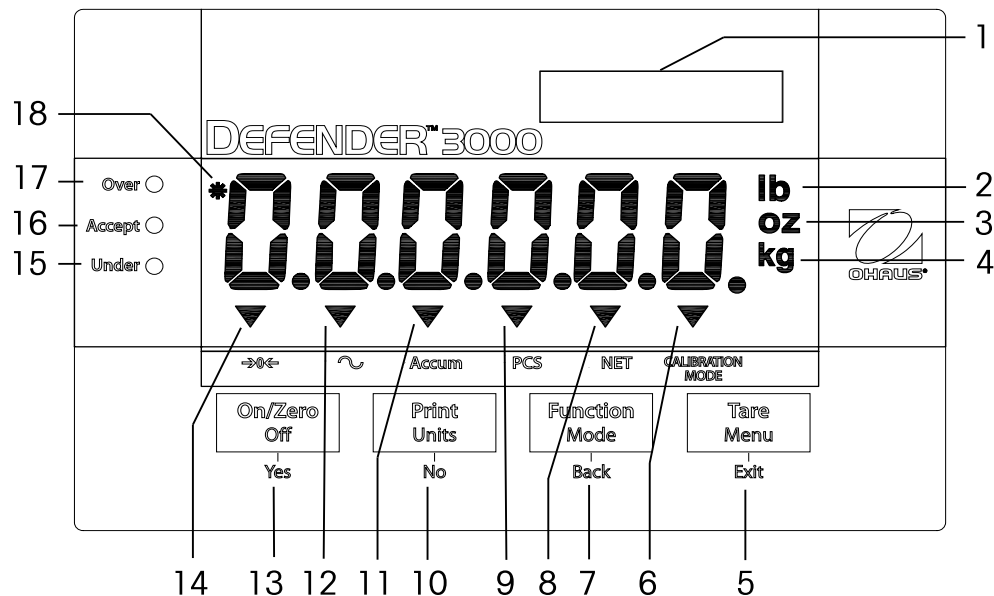


Figure 1-3. Commandes et indicateurs T32MC

TABLEAU 1-3. PANNEAU DE COMMANDE.

N°	Désignation
1	Fenêtre de l'étiquette de capacité
2	Symbole des livres
3	Symbole des onces
4	Symboles des kilogrammes, grammes
5	Bouton Menu TARE
6	Symbole du MODE DE CALIBRAGE
7	Bouton Mode FUNCTION
8	Symbole de fonction NET
9	Symbole de fonction PCS
10	Bouton PRINT Units
11	Indicateur d'accumulation
12	Indicateur dynamique
13	Bouton ON/ZERO Off
14	Indicateur de centre de zéro
15	LED jaune de la limite inférieure
16	LED verte de validation
17	LED rouge de limite supérieure
18	Indicateur de pesée stable

1.2 Présentation générale des pièces et des commandes (suite)

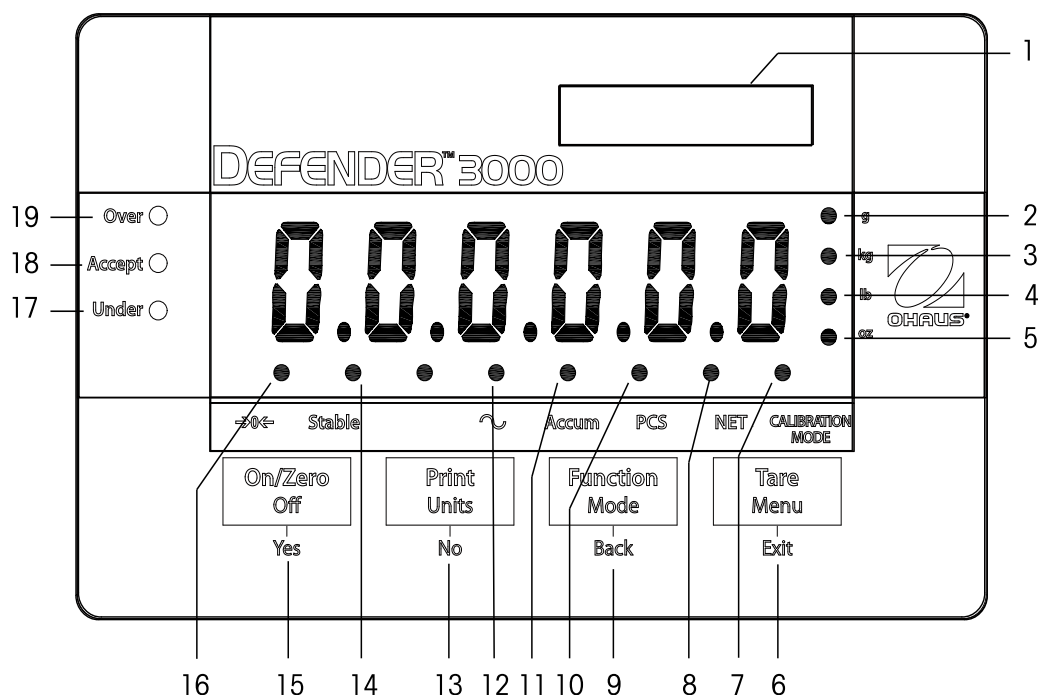


Figure 1-4. Commandes et indicateurs T32ME

TABLEAU 1-4. PANNEAU DE COMMANDE.

N°	Désignation
1	Fenêtre de l'étiquette de capacité
2	Symboles des grammes
3	Symboles des kilogrammes
4	Symbole des livres
5	Symbole des onces
6	Bouton Menu TARE
7	Symbole du MODE DE CALIBRAGE
8	Symbole de fonction NET
9	Bouton Mode FUNCTION
10	Symbole de fonction PCS
11	Indicateur d'accumulation
12	Indicateur dynamique
13	Bouton PRINT Units
14	Indicateur de pesée stable
15	Bouton ON/ZERO Off
16	Indicateur de centre de zéro
17	LED jaune de la limite inférieure
18	LED verte de validation
19	LED rouge de limite supérieure

1.3 Fonctions des commandes

TABLE 1-5. FONCTIONS DES COMMANDES.

Bouton	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> ON/ZERO Off Yes </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PRINT Units No </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> FUNCTION Mode Back </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TARE Menu Exit </div>
Fonction principale (appui court)	ON/ZERO Active l'indicateur. Si l'indicateur est activé, il est à zéro.	PRINT Envoie la valeur actuelle au port COM si l'option AUTOPRINT est définie sur Off.	FUNCTION Lance un mode d'application.	TARE Exécute une opération de tare.
Fonction secondaire (appui long)	Off Désactive l'indicateur.	Units Permet de changer l'unité de pesage.	Mode Permet de changer le mode d'application. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour faire défiler les modes.	Menu Active le menu User. Visualiser les compteurs de piste d'audit (il faut appuyer longtemps)
Fonction de menu (appui court)	Yes Valide le paramétrage courant sur l'affichage.	No Permet de passer au menu suivant ou une option du menu. Permet de rejeter le paramètre affiché et de passer au paramètre suivant. Augmente la valeur.	Back Permet de revenir à l'option précédente du menu. Réduit la valeur.	Exit Permet de quitter le menu User. Permet d'annuler le calibrage en cours.

2. INSTALLATION

2.1 Déballage

Déballer les éléments suivants :

- Indicateur
- Adaptateur CA
- Support de montage
- Boutons (2)
- Étiquettes de capacité
- CD du manuel d'instructions
- Carte de garantie
- Kit d'apposition de sceau de métrologie légale

2.2 Connexions externes

2.2.1 Câble d'interface RS232 à Indicateur

Connectez le câble RS232 optionnel au connecteur RS232 (Figure 1-1, élément 11).

Broche	Connexion
1	N/C
2	TXD
3	RXD
4	N/C
5	GND
6	N/C
7	N/C
8	N/C
9	N/C

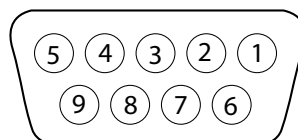


Figure 2-1. Broches RS232.

2.2.2 Alimentation CA

Connectez l'adaptateur CA à la prise (Figure 1-1, élément 9), puis branchez l'adaptateur CA à une prise d'alimentation.

2.2.3 Support de montage pour Indicateur

Aligner le support sur les trous filetés sur le côté de l'indicateur et installez les boutons. Réglez l'indicateur à l'angle souhaité et resserrez les boutons.

2.3 Connexions internes

Pour certaines connexions, le boîtier doit être ouvert.

2.3.1 Ouverture du boîtier



ATTENTION : DANGER D'ÉLECTROCUTION. DÉBRANCHER TOUTES LES CONNEXIONS À L'INDICATEUR AVANT TOUT ENTRETIEN OU NETTOYAGE OU LORS DE L'EXÉCUTION DE CONNEXIONS INTERNES. SEUL LE PERSONNEL AGRÉÉ ET QUALIFIÉ, TEL QU'UN ÉLECTRICIEN, EST AUTORISÉ À OUVRIR LE BOÎTIER.

Enlevez les quatre vis à tête Phillips du boîtier arrière.

Ouvrez le boîtier avant en prenant soin de ne pas toucher aux connexions internes.

Lorsque les connexions sont effectuées, remplacez le boîtier avant.

2.3.2 Plate-forme de l'indicateur

Passer le câble du capteur par le serre-câble (Figure 1-1, élément 10)

et fixez-le au bornier J7 (Figure 1-2, élément 5).

Broche	Connexion
J7-1	+EXC
J7-2	+SENS
J7-3	+SIG
J7-4	GND
J7-5	-SIG
J7-6	-SENS
J7-7	-EXC

Connexions des cavaliers

Pour un capteur à 4 fils sans fils de détection, les cavaliers W1 et W2 doivent être court-circuités.

Pour un capteur à 6 fils incluant les fils de détection (voir la Figure 2-2), les cavaliers W1 et W2 doivent être ouverts.

Pour les capteurs dotés d'un fil de garde à la masse supplémentaire : connectez le fil de garde à la position centrale (GND) de J7.

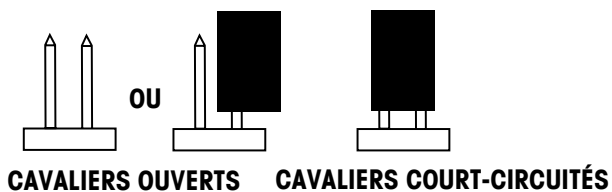


Figure 2-2. Connexions du cavalier

Après avoir effectué le câblage et placé les cavaliers, remplacez les vis du boîtier de l'indicateur. Veillez à ce que le serre-câble soit correctement serré.

2.4 Support de montage

Fixez le support sur un mur ou une table à l'aide de fixations (non fournies) appropriées au type de surface de montage. Le support convient à des vis d'un diamètre allant jusqu'à 6 mm (1/4 po). Repérez les trous de montage (voir la Figure 2-3).

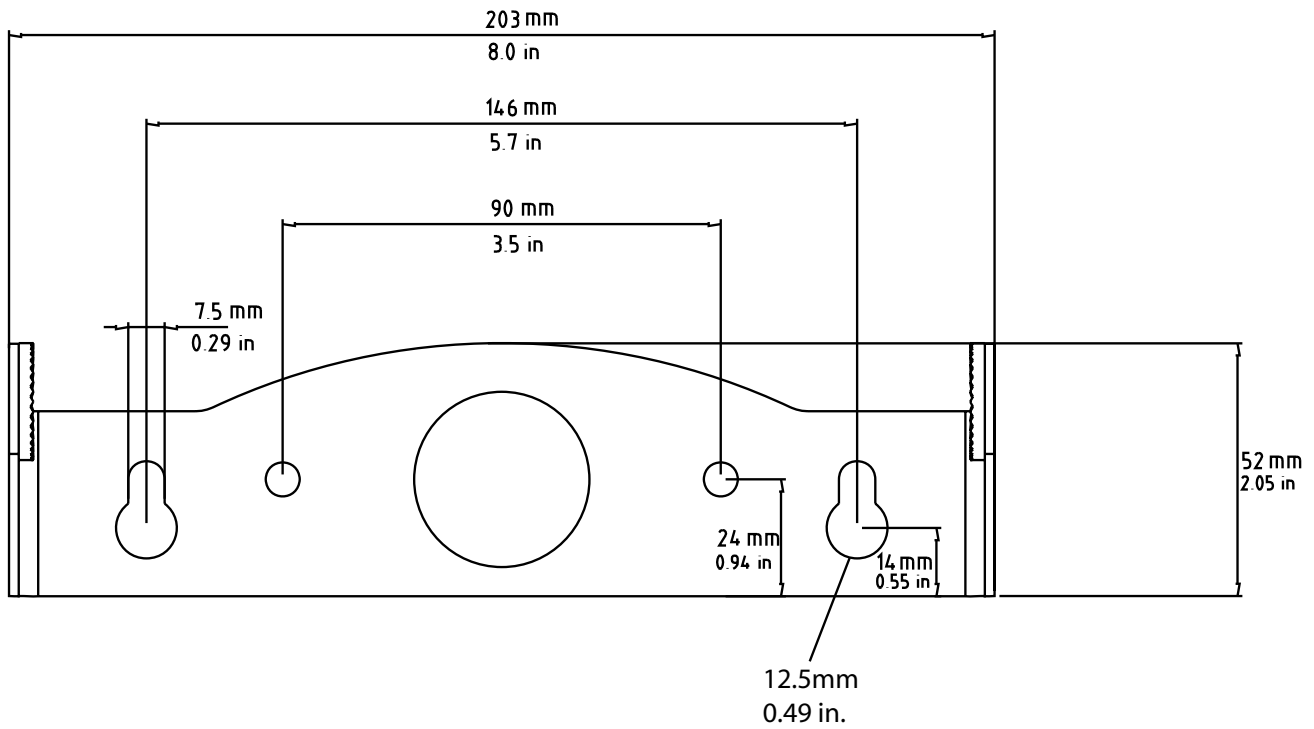


Figure 2-3. Dimensions des supports de montage.

3 PARAMÈTRES

3.1 Structure du menu

TABLEAU 3-1. STRUCTURE DU MENU

CALIBRATION	SETUP	READOUT	MODE	UNIT	PRINT	MENU LOCK	END
↳ SPAN	↳ RESET	↳ RESET	↳ RESET	↳ RESET	↳ RESET	↳ RESET	
↳ LINEARITY	↳ NO	↳ NO	↳ NO	↳ NO	↳ NO	↳ NO	
↳ GEO	↳ YES	↳ YES	↳ YES	↳ YES	↳ YES	↳ YES	
↳ 0...31	↳ LEGAL FOR TRADE	↳ STABILITY	↳ COUNT	↳ KILOGRAM	↳ BAUD	↳ LOCK CAL	
↳ END CAL	↳ OFF	↳ 0.5d	↳ OFF	↳ OFF	↳ 300, ...19200	↳ OFF	
	↳ ON	↳ 1d	↳ ON	↳ ON	↳ PARITY	↳ ON	
	↳ CALIBRATION UNIT	↳ 2d	↳ DYNAMIC	↳ POUND	↳ 7 EVEN	↳ LOCK SETUP	
	↳ KILOGRAM	↳ 3d	↳ OFF	↳ OFF	↳ 7 ODD	↳ OFF	
	↳ POUND	↳ FILTER	↳ ON	↳ ON	↳ 7 NONE	↳ ON	
	↳ CAPACITY	↳ LOW	↳ dyn.LvL	↳ GRAM	↳ 8 NONE	↳ LOCK READOUT	
	↳ 5...20000	↳ MEDIUM	↳ 0...60	↳ OFF	↳ STOP	↳ OFF	
	↳ GRADUATION	↳ HI	↳ CHECK WEIGH	↳ ON	↳ 1	↳ ON	
	↳ 0.0005...20	↳ AUTO ZERO	↳ OFF	↳ OUNCE	↳ 2	↳ LOCK MODE	
	↳ POWER ON UNIT	↳ OFF	↳ ON	↳ OFF	↳ HANDSHAKE	↳ OFF	
	↳ AUTO	↳ 0.5d	↳ TOTALIZE	↳ ON	↳ OFF	↳ ON	
	↳ GRAM	↳ 1d	↳ OFF	↳ POUND OUNCE	↳ XON-XOFF	↳ LOCK UNIT	
	↳ KILOGRAM	↳ 3d	↳ ON	↳ OFF	↳ STABLE ONLY	↳ OFF	
	↳ POUND	↳ SLEEP (T32ME)	↳ END MODE	↳ ON	↳ OFF	↳ ON	
	↳ OUNCE	↳ OFF		↳ END UNIT	↳ ON	↳ LOCK PRINT	
	↳ ZERO RANGE	↳ ON			↳ AUTO PRINT	↳ OFF	
	↳ 2%	↳ LIGHT (T32ME)			↳ OFF	↳ ON	
	↳ 100%	↳ LOW			↳ ON STABLE	↳ END MENU LOCK	
	↳ RETAIN ZERO DATA	↳ MEDIUM			↳ INTERVAL		
	↳ OFF	↳ HI			↳ 1...3600		
	↳ ON	↳ BACKLIGHT(T32MC)			↳ CONTINUOUS		
	↳ END SETUP	↳ AUTO			↳ CONTENT		
		↳ ON			↳ GROSS		
		↳ OFF			↳ NET		
		↳ AUTO OFF			↳ TARE		
		↳ OFF			↳ UNIT		
		↳ SET 1			↳ END PRINT		
		↳ SET 2					
		↳ SET 5					
		↳ EXPAND MODE					
		↳ OFF					
		↳ ON					
		↳ END READOUT					

3.2 Navigation dans le menu

POUR ACTIVER LE MODE DE MENU, PROCÉDEZ COMME SUIT :

Appuyez sur le bouton Menu que vous maintenez enfoncé jusqu'à ce que MENU s'affiche. Le premier menu du niveau supérieur s'affiche. Récapitulatif des fonctions de navigation avec bouton dans le mode de menu :

- Yes** Permet d'ouvrir le menu affiché.
Permet de valider le paramètre affiché et d'avancer au prochain élément du menu.
- No** Ignore le menu affiché.
Permet de rejeter le paramètre ou l'élément du menu affiché et d'avancer au prochain élément disponible du menu.
- Back** Permet de revenir en arrière dans les menus (niveau supérieur et niveau intermédiaire).
Permet de revenir d'une liste d'éléments sélectionnables au menu précédent de niveau intermédiaire.
- Exit** Permet de quitter le menu et de passer directement au mode de pesage actif.

Pour la configuration des cibles inférieures et supérieures de contrôle de pesage, le paramètre actuel s'affiche avec tous les chiffres clignotant. Appuyez sur le bouton **Non** pour lancer la modification.

Le premier chiffre s'affiche en clignotant.

Appuyez sur le bouton **Non** pour augmenter le chiffre ou sur **Oui** pour valider le chiffre et passer au chiffre suivant.

Répétez ce processus pour tous les chiffres.

Appuyez sur le bouton **Oui** lorsque le dernier chiffre a été défini.

Le nouveau paramètre s'affiche avec tous les chiffres clignotant. Appuyez sur le bouton **Oui** pour valider le paramètre ou sur **Non** pour reprendre le processus de modification.

3.3 Menu Calibration

Vous disposez de deux processus de calibrage : Span Calibration (Calibrage de portée) et Linearity Calibration (Calibrage de linéarité).

REMARQUES :

1. Assurez-vous que les masses de calibrage appropriées sont disponibles avant de passer au calibrage
2. Assurez-vous que la plate-forme de la balance est à niveau et qu'elle est stable pendant tout le processus du calibrage.
3. Le calibrage n'est pas disponible avec l'option LFT définie sur On (Actif).
4. Attendez que l'indicateur se soit réchauffé pendant 5 minutes après la stabilisation à la température ambiante.
5. Pour annuler le calibrage, appuyez sur le bouton **Exit** à n'importe quel moment pendant le processus.

Span	Effectuer
Linearity	Effectuer
Geographic Adjustment	0...31
End Calibration	Sortie du menu CALIBRATION

3.3.1 Calibrage de la portée (Span Calibration)

Le calibrage de la portée se base sur deux points permettant de régler la balance. Le premier point est la valeur de zéro lorsqu'il n'y a pas de poids sur la balance. Le deuxième point est la valeur de la portée lorsqu'une masse de calibrage est placée sur la balance.

Lorsque SPAN s'affiche, appuyez sur le bouton **Yes** pour accéder à l'option du menu Span Calibration.

Un 0 clignote à l'écran.

Sans poids sur la balance, appuyez sur le bouton **Yes** pour définir le point zéro.

L'écran affiche --C-- pendant la définition du point de zéro.

Le point de calibrage de portée clignote à l'écran. Placez le poids indiqué sur la balance et appuyez ensuite sur **Yes**.

Pour choisir un autre point de portée, appuyez plusieurs fois sur le bouton **No** et passez aux sélections supérieures ou appuyez sur **Back** pour les réduire. Appuyez longuement sur le bouton Non pour accélérer l'incrément. Appuyez longuement sur le bouton Retour pour accélérer la décrémentation. Lorsque la valeur souhaitée s'affiche, placez le poids sur la balance et appuyez ensuite sur le bouton **Yes**.

L'écran affiche --C-- pendant la définition du point de portée.

Si le calibrage de portée a réussi, la balance passe au mode de pesage actif et affiche la valeur réelle du poids.

SPAN

0 kg

-C-

30 kg

25 kg

-C-

. 25000 kg

3.3.2 Calibrage de linéarité (Linearity Calibration)

Le calibrage de linéarité se sert de 3 points. Le premier point de calibrage est défini sans poids sur la balance. Le deuxième point de calibrage est établi à environ la moitié de la capacité. Le troisième point de calibrage est établi à la capacité. Les points de calibrage de linéarité sont fixes et ne peuvent pas être modifiés par l'utilisateur pendant la procédure de calibrage. Reportez-vous au tableau 3-3 pour de plus amples informations sur la linéarité.

Lorsque LINEAr s'affiche, appuyez sur le bouton **Yes** pour accéder à l'option du menu Linearity Calibration.

La valeur 0 clignote sur l'écran. Sans poids sur la balance, appuyez sur le bouton **Yes** pour définir le point zéro.

L'écran affiche --C-- pendant la définition du point de zéro.

Le point du milieu du calibrage clignote à l'écran.

Placez le poids indiqué sur la balance et appuyez ensuite sur **Yes**.

L'écran affiche --C-- pendant la définition du point intermédiaire.

Le point complet du calibrage clignote à l'écran.

Placez le poids indiqué sur la balance et appuyez ensuite sur **Yes**.

L'écran affiche --C-- pendant la définition du point complet.

Si le calibrage de linéarité a réussi, la balance passe au mode de pesage actif et affiche la valeur réelle du poids.

LINEAr

0 kg

-C-

15 kg

-C-

30 kg

-C-

. 30000 kg

3.3.3 Facteur de réglage géographique

Le facteur de réglage géographique (GEO) permet de compenser les écarts de gravité.

Les réglages valides sont entre 0 et 31. Voir le tableau 3-2 permettant de déterminer le facteur GEO selon votre emplacement.

Remarque : Le changement du facteur géographique modifie le calibrage. La valeur GEO a été définie à l'usine et seul un représentant agréé par le fabricant ou un personnel agréé responsable du contrôle est autorisé à le modifier.

3.3.4 Fin du calibrage

Permet de passer au menu suivant.

GEO

0

•

•

•

31


End

TABLEAU 3-2. VALEURS DE RÉGLAGE GÉOGRAPHIQUE

		Élévation au-dessus du niveau de la mer, en mètres										
		0	325	650	975	1300	1625	1950	2275	2600	2925	3250
		325	650	975	1300	1625	1950	2275	2600	2925	3250	3575
		Élévation au-dessus du niveau de la mer, en pieds										
		0	1060	2130	3200	4260	5330	6400	7460	8530	9600	10660
		1060	2130	3200	4260	5330	6400	7460	8530	9600	10660	11730
Latitude		Valeur GEO										
0°00'	5°46'	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0	0
5°46'	9°52'	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1	0
9°52'	12°44'	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1	1
12°44'	15°06'	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	1
15°06'	17°10'	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2
17°10'	19°02'	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2
19°02'	20°45'	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3
20°45'	22°22'	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4	3
22°22'	23°54'	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4	4
23°54'	25°21'	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5	4
25°21'	26°45'	10	9	9	8	8	7	7	6	6	5	5
26°45'	28°06'	10	10	9	9	8	8	7	7	6	6	5
28°06'	29°25'	11	10	10	9	9	8	8	7	7	6	6
29°25'	30°41'	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7	7
30°41'	31°56'	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7	7
31°56'	33°09'	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8	7
33°09'	34°21'	13	12	12	11	11	10	10	9	9	8	8
34°21'	35°31'	13	13	12	12	11	11	10	10	9	9	8
35°31'	36°41'	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9	9
36°41'	37°50'	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10	9
37°50'	38°58'	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10	10
38°58'	40°05'	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11	10
40°05'	41°12'	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11	11
41°12'	42°19'	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12	11
42°19'	43°26'	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12	12
43°26'	44°32'	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13	12
44°32'	45°38'	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13	13
45°38'	46°45'	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14	13
46°45'	47°51'	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14	14
47°51'	48°58'	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15	14
48°58'	50°06'	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15	15
50°06'	51°13'	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16	15
51°13'	52°22'	21	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16
52°22'	53°31'	21	21	20	20	19	19	18	18	17	17	16
53°31'	54°41'	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17	17
54°41'	55°52'	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18	17
55°52'	57°04'	23	22	22	21	21	20	20	19	19	18	18
57°04'	58°17'	23	23	22	22	21	21	20	20	19	19	18
58°17'	59°32'	24	23	23	22	22	21	21	20	20	19	19
59°32'	60°49'	24	24	23	23	22	22	21	21	20	20	19
60°49'	62°09'	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20	20
62°09'	63°30'	25	25	24	24	23	23	22	22	21	21	20
63°30'	64°55'	26	25	25	24	24	23	23	22	22	21	21
64°55'	66°24'	26	26	25	25	24	24	23	23	22	22	21
66°24'	67°57'	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22	22
67°57'	69°35'	27	27	26	26	25	25	24	24	23	23	22
69°35'	71°21'	28	27	27	26	26	25	25	24	24	23	23
71°21'	73°16'	28	28	27	27	26	26	25	25	24	24	23
73°16'	75°24'	29	28	28	27	27	26	26	25	25	24	24
75°24'	77°52'	29	29	28	28	27	27	26	26	25	25	24
77°52'	80°56'	30	29	29	28	28	27	27	26	26	25	25
80°56'	85°45'	30	30	29	29	28	28	27	27	26	26	25
85°45'	90°00'	31	30	30	29	29	28	28	27	27	26	26

3.4 Menu de configuration (Setup Menu)

 Lorsque l'indicateur est utilisé pour la première fois, activez ce menu pour définir Capacity et Graduation.




Reset	No , Yes
Legal for Trade	Off , On
Calibration Unit	kg , lb
Capacity	5 ..20000
Graduation	0.0005 ...20
Power On Unit	Auto , kg, lb, g, oz
Zero Range	2% , 100%
Retain Zero Data	Off , On
End Setup	Sortie du menu SETUP

3.4.1 Réinitialiser (Reset)

Permet de restaurer les valeurs par défaut du menu Setup.

 No = Pas de réinitialisation.
Yes = Réinitialiser.





3.4.2 Métrologie légale (Legal for Trade)

Permet de définir le statut de la métrologie légale.

OFF = Désactivé
ON = Activé

L'activation du paramètre du menu LFT (métrologie légale) a les effets suivants :

- Zero-range (Plage de zéro) est défini et verrouillé sur « 2 ».
- Auto Zero Tracking (Suivi Auto-Zéro) est défini et verrouillé sur 0.5d
- L'unité lb:oz n'est pas disponible en tant que paramètre lors de la mise sous tension.

 




3.4.3 Unité de calibrage (Calibration Unit)

Définissez l'unité pendant le calibrage.

CAL UN kg = Calibrer à l'aide des poids en kg
CAL UN lb = Calibrer à l'aide des poids en livres



3.4.4 Capacité (Capacity)

Définissez la capacité de la balance de 5 à 20 000. Voir le tableau de configuration 3-3 pour obtenir les paramètres disponibles.



TABLEAU 3-3. VALEURS DE CONFIGURATION ET DE CALIBRAGE

Capacité	Dimension de graduation avec LFT OFF	Dimension de graduation avec LFT ON	Points de calibrage de linéarité
5	0.0005, 0.001, 0.002, 0.005	0.001, 0.002, 0.005	2, 5
10	0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01	0.002, 0.005, 0.01	5, 10
15	0.001, 0.002, 0.005, 0.01	0.005, 0.01	5, 15
20	0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02	0.005, 0.01, 0.02	10, 20
25	0.002, 0.005, 0.01, 0.02	0.005, 0.01, 0.02	10, 25
30	0.002, 0.005, 0.01, 0.02	0.005, 0.01, 0.02	15, 30
40	0.002, 0.005, 0.01, 0.02	0.01, 0.02	20, 40
50	0.005, 0.01, 0.02, 0.05	0.01, 0.02, 0.05	25, 50
60	0.005, 0.01, 0.02, 0.05	0.01, 0.02, 0.05	30, 60
75	0.005, 0.01, 0.02, 0.05	0.02, 0.05	30, 75
100	0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1	0.02, 0.05, 0.1	50, 100
120	0.01, 0.02, 0.05, 0.1	0.02, 0.05, 0.1	60, 120
150	0.01, 0.02, 0.05, 0.1	0.05, 0.1	75, 150
200	0.02, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2	0.05, 0.1, 0.2	100, 200
250	0.05, 0.1, 0.2	0.05, 0.1, 0.2	120, 250
300	0.02, 0.05, 0.1, 0.2	0.05, 0.1, 0.2	150, 300
400	0.02, 0.05, 0.1, 0.2	0.1, 0.2	200, 400
500	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	0.1, 0.2, 0.5	250, 500
600	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	0.1, 0.2, 0.5	300, 600
750	0.05, 0.1, 0.2, 0.5	0.2, 0.5	300, 750
1000	0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1	0.2, 0.5, 1	500, 1000
1250	0.1, 0.2, 0.5, 1	0.2, 0.5, 1	600, 1200
1500	0.1, 0.2, 0.5, 1	0.5, 1	750, 1500
2000	0.1, 0.2, 0.5, 1, 2	0.5, 1, 2	1000, 2000
2500	0.2, 0.5, 1, 2	0.5, 1, 2	1200, 2500
3000	0.2, 0.5, 1, 2	0.5, 1, 2	1500, 3000
5000	0.5, 1, 2, 5	1, 2, 5	2500, 5000
6000	0.5, 1, 2, 5	1, 2, 5	2500, 5000
7500	0.5, 1, 2, 5	2, 5	3000, 7500
10000	0.5, 1, 2, 5, 10	2, 5, 10	5000, 10000
12000	1, 2, 5, 10, 20	2, 5, 10	6000, 12000
15000	1, 2, 5, 10, 20	5, 10	7500, 15000
20000	1, 2, 5, 10, 20	5, 10, 20	10000, 20000

3.4.5 Graduation

Permet de définir la précision d'affichage de la balance.

0.0005, 0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20.

REMARQUE : Tous les paramètres ne sont pas disponibles pour toutes les capacités. Pour de plus amples informations sur la configuration, voir les paramètres du tableau Configuration 3-3.

GrAd

00005

•
•
•

20

3.4.6 Unité au démarrage (Power on unit)

Définir l'unité des mesures affichée au démarrage.

- Auto = dernière unité utilisée lorsque l'indicateur a été désactivé.
- Unit kg = kilogrammes
- Unit lb = livres
- Unit g = grammes
- Unit oz = onces

PUN It

Auto

UN It ^{kg}UN It ^{lb}UN It ^gUN It ^{oz}

3.4.7 Plage de zéro (Zero range)

Permet de définir le pourcentage de la capacité de la balance pouvant être mise à zéro.

- 0-2 = Zéro jusqu'à 2 pour cent de la capacité
- 0-100 = Zéro jusqu'à la capacité totale

ZE r0

0-2

0-100

3.4.8 Conservation des données zéro (Retain Zero Data)

Permet de définir la fonction Conserver zéro.

- OFF = Désactiver
- ON = une fois sous tension, le poids affiché est basé sur le dernier zéro enregistré.

rzd

OFF

ON

3.4.9 Fin de la configuration (End Setup)

Permet de passer au menu suivant.

End

3.5 Menu Lecture (Readout Menu)

Activez ce menu pour personnaliser la fonction de l'affichage.

r.EAd

Reset	No, Yes
Stable	0.5d, 1d , 2d, 3d
Filter Level	Lo, Med , Hi
Auto-Zero Tracking	Off, 0.5d , 1d, 3d
Sleep (T32ME)	Off, On
Light (T32ME)	Lo, Med , Hi
Backlight (T32MC)	Off, On, Auto
Auto Off Timer	Off , Set 1, Set 2, Set 5
Expand	Off , On
End Readout	Exit READOUT menu

3.5.1 Réinitialiser (Reset)

Permet de restaurer les valeurs par défaut du menu Readout.

- No = Pas de réinitialisation
- Yes = Réinitialiser

rESEt

nO

YEs

3.5.2 Stable

Permet de définir la valeur de lecture pouvant varier pendant que le symbole de stabilité est activé.

- 0,5 d = 0,5 division
- 1 d = 1 division
- 2 d = 2 divisions
- 3 d = 3 divisions

StABLE

0.5d

1d

2d

3d

3.5.3 Filtre (Filter)

Permet de définir la quantité de filtrage du signal.

- LO = Moins de stabilité, durée de stabilisation plus rapide
- MEd = Moins de stabilité, durée de stabilisation plus rapide
- HI = Stabilité supérieure, durée de stabilisation plus lente

FILtEr

LoW

MEd

Hi

3.5.4 Suivi Auto-Zéro (Auto-Zero Tracking)

Permet de définir la fonction de suivi de zéro automatique.

- OFF = Désactivé.
- 0.5 d = L'écran conserve le zéro jusqu'à ce qu'un décalage de 0,5 division par seconde ait été dépassé.
- 1 d = L'écran conserve le zéro jusqu'à ce qu'un décalage de 1 division par seconde ait été dépassé.
- 3 d = L'écran conserve le zéro jusqu'à ce qu'un décalage de 3 divisions par seconde ait été dépassé.

AZt

OFF

0.5d

1d

3d

REMARQUE : Lorsque l'option LFT (métrologie légale) est définie sur ON, les sélections sont limitées à 0,5d. Le paramètre est verrouillé lorsque l'interrupteur de verrouillage du matériel est en position ON.

3.5.5 Veille (Sleep) (T32ME)

Permet de régler la fonction de veille (mise hors tension de l'affichage après 60 secondes d'inactivité)

OFF = Désactivé.

ON = Activé.

SLEEP

OFF

ON

3.5.6 Éclairage (Light) (T32ME)

Permet de définir la luminosité de l'affichage LED.

LO = Faible intensité

MEd = Intensité moyenne

HI = Intensité élevée

LIGHT

Low

MEd

Hi

3.5.7 Rétroéclairage (Backlight) (T32MC)

Permet d'activer le rétroéclairage de l'affichage.

OFF = Toujours désactivé.

ON = Toujours activé.

AUTO = S'active lorsqu'un bouton est appuyé ou que le poids affiché change.
Désactivation après 5 secondes d'inactivité.

LIGHT

OFF

ON

Auto

3.5.8 Minuterie pour coupure automatique (Auto Off Timer)

Permet de définir la fonction d'arrêt automatique.

OFF = Désactivé.

SEt 1 = Mise hors tension après une (1) minute d'inactivité.

SEt 2 = Mise hors tension après 2 minutes d'inactivité.

SEt 5 = Mise hors tension après 5 minutes d'inactivité.

AOFF

OFF

SEt 1

SEt 2

SEt 5

3.5.9 Mode d'expansion (à des fins d'essai uniquement) (Expanded Mode)

Permet de définir le mode d'expansion pour afficher le comptage brut.

OFF = Désactivé.

ON = Activé.

EXPANd

OFF

ON

3.5.10 Fin de lecture (End Readout)

Passe au menu suivant.

End

3.6 Menu Mode

Activez ce menu pour utiliser les modes d'applications souhaités.

MODE

Reset	No , Yes
Count	Off , On
Dynamic	Off , On
Check	Off , On
Totalize	Off , On
End Mode	Exit MODE menu

3.6.1 Réinitialiser (Reset)

Permet de restaurer les valeurs par défaut du menu Mode.

No = Pas de réinitialisation.

Yes = Réinitialiser.

RESET

NO

YES

3.6.2 Mode de comptage des pièces (Parts Counting Mode)

Permet de définir le statut.

OFF = Désactivé

ON = Activé

COUNT

OFF

ON

3.6.3 Mode dynamique (Dynamic Mode)

Permet de définir le statut.

OFF = Désactivé

ON = A la main (...)

dynamic^{kg}

OFF

ON

3.6.4 Mode de pesage de contrôle (Checkweigh Mode)

Permet de définir le statut.

OFF = Désactivé

ON = Activé

CHECK

OFF

ON

3.6.5 Mode de totalisation (Totalize Mode)

Permet de définir le statut.

OFF = Désactivé

ON = Activé

TOTAL

OFF

ON

3.6.6 Fin Mode (End Mode)

Permet de passer au menu suivant.

End

3.7 Menu Unit (Unit Menu)

Activez ce menu pour activer les unités souhaitées. Les paramètres par défaut sont en caractères gras.

Reset	No , Yes
Kilogram	Off, On
Pound	Off , On
Gram	Off , On
Ounce	Off , On
Pound Ounce	Off , On
End Unit	Sortie du menu UNIT

3.7.1 Réinitialiser (Reset)

Permet de restaurer les valeurs par défaut du menu Unit.

Paramètres :

- NO = Pas de réinitialisation.
- YES = Réinitialiser.

3.7.2 Unité des kilogrammes (Kilogram Unit)

Permet de définir le statut.

- OFF = Désactivé
- ON = Activé

3.7.3 Unité des livres (Pound Unit)

Permet de définir le statut.

- OFF = Désactivé
- ON = Activé

3.7.4 Unité des grammes (Gram Unit)

Permet de définir le statut.

- OFF = Désactivé
- ON = Activé

3.7.5 Unité Ounce (Ounce Unit)

Permet de définir le statut.

- OFF = Désactivé
- ON = Activé

3.7.6 Unité Pound Ounce (Pound Ounce Unit)

Permet de définir le statut.

- OFF = Désactivé
- ON = Activé

3.7.7 Fin Unité (End Unit)

Permet de passer au menu suivant.

End

3.8. Menu Imprimer (Print Menu)

Activez ce menu permettant de définir les paramètres d'impression. Les paramètres par défaut sont en caractères gras.

P.r. int

Reset	No , Yes
Baud Rate	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 , 19200
Parity	7 Even, 7 Odd, 7 None, 8 None
Stop Bit	1 , 2
Handshake	Off, XON/XOFF
Stable Only	Off , On
Auto Print	Off , On Stable (-> Load, Load and Zero), Interval (-> 1...3600), Continuous
Content	Gross (-> Off , On) Net (-> Off , On) Tare (-> Off , On) Unit (-> Off , On)
End Print	Sortie du menu PRINT

3.8.1 Réinitialiser (Reset)

Permet de restaurer les valeurs par défaut du menu Print.

- NO = Pas de réinitialisation.
- YES = Réinitialiser.

rESEt

no

YES

3.8.2 Baud

Permet de régler le débit en bauds.

- 300 = 300 bps
- 600 = 600 bps
- 1200 = 1200 bps
- 2400 = 2400 bps
- 4800 = 4800 bps
- 9600 = 9600 bps
- 19200 = 19200 bps

bAUD

300

600

1200

2400

4800

9600

19200

3.8.3 Parité (Parity)

Permet de définir les bits de données et la parité.

- 7 EVEN = 7 bits de données, parité paire.
- 7 Odd = 7 bits de données, parité impaire.
- 7 NONE = 7 bits de données, pas de parité.
- 8 NONE = 8 bits de données, pas de parité.

PAR ity

7 EVEN

7 Odd

7 NONE

8 NONE

3.8.4 Bit d'arrêt (Stop Bit)

Permet de définir le nombre de bits d'arrêt

- 1 = 1 bit d'arrêt.
- 2 = 2 bits d'arrêt.

STOP

1

2

3.8.5 Établissement de liaison (Handshake)

Permet de définir la méthode de contrôle du flux.

- OFF = Pas de liaison.
- ON-OFF = Établissement de liaison logicielle XON/XOFF.

HAND

OFF

ON-OFF

3.8.6 Imprimer données stables uniquement (Print Stable Data Only)

Permet de définir les critères d'impression.

- OFF = Les valeurs sont immédiatement imprimées.
- ON = Les valeurs ne sont imprimées que lorsque les critères de stabilité sont satisfaits.

StABLE

OFF

ON

3.8.7 Auto-impression (Auto Print)

Permet de définir la fonction de l'impression automatique.

- OFF = Désactivé.
- ON.StAb = L'impression se produit chaque fois que les critères de stabilité sont satisfaits.

- INtEr = L'impression se produit à un intervalle défini.
- CONT = L'impression se produit en continu.

APr int

OFF

ON.StAb

INtEr

CONT

Lorsque INtEr est sélectionné, définissez l'intervalle d'impression.

De 1 à 3 600 (secondes)

1

3600

3.8.8 Contenu (Content)

Choisissez la teneur additionnelle des données imprimées

- GROSS OFF = Le poids brut n'est pas imprimé.
- ON = Le poids brut est imprimé.
- NET OFF = Le poids Net n'est pas imprimé.
- ON = Le poids Net est imprimé.
- TARE OFF = Le poids de la tare n'est pas imprimé.
- ON = Le poids de la tare est imprimé.
- UNIT OFF = L'unité n'est pas imprimée.
- ON = L'unité est imprimée.

CONTnt

GrOSS

NET

tArE

UNtE

3.8.8 Fin de l'impression (End Print)

Permet de passer au menu suivant.

End

3.9 Verrouillage de menus (Lock Menu)

Ce menu permet d'empêcher toute modification non autorisée aux réglages du menu. Les paramètres par défaut sont en caractères gras.

LOCK

Reset	No , Yes
Lock Calibration Menu	Off , On
Lock Setup Menu	Off , On
Lock Readout Menu	Off , On
Lock Mode Menu	Off , On
Lock Unit Menu	Off , On
Lock Print Menu	Off , On
End Lock Menu	Sortie du menu LOCK

3.9.1 Réinitialiser (Reset)

Permet de restaurer les valeurs par défaut du menu Menu Lock.

- NO = Pas de réinitialisation.
- YES = Réinitialiser.

RESET

NO

YES

3.9.2 Verrouiller le calibrage (Lock Calibration Menu)

Permet de définir le statut.

- OFF = Le menu de calibrage n'est pas verrouillé.
- ON = Le menu de calibrage est verrouillé et masqué.

LCAL

OFF

ON

3.9.3 Verrouiller la configuration (Lock Setup Menu)

Permet de définir le statut.

- OFF = Le menu de configuration n'est pas verrouillé.
- ON = Le menu de configuration est verrouillé et masqué.

LSETUP

OFF

ON

3.9.4 Verrouiller la lecture (Lock Readout Menu)

Permet de définir le statut.

- OFF = Le menu de lecture n'est pas verrouillé.
- ON = Le menu de lecture est verrouillé et masqué.

LREAD

OFF

ON

3.9.5 Verrouiller les modes (Lock Mode Menu)

Permet de définir le statut.

- OFF = Le menu Mode n'est pas verrouillé.
- ON = Le menu Mode est verrouillé et masqué.

LMODE

OFF

ON

3.9.6 Verrouiller l'unité (Lock Unit Menu)

Permet de définir le statut.

- OFF = Le menu Unité n'est pas verrouillé.
- ON = Le menu Unité est verrouillé et masqué.

LUNIT

OFF

ON

3.9.7 Verrouiller impression (Lock Print)

Permet de définir le statut.

OFF = Le menu Print n'est pas verrouillé.

ON = Le menu Print est verrouillé.

3.9.8 Fin de verrouillage (End Lock)

Permet de passer au menu suivant.

3.10 Fin de verrouillage (End Lock)

Permet de passer au menu suivant.

3.11 Interrupteur de sécurité

Un interrupteur de sécurité est situé sur la carte principale. Lorsque l'interrupteur est réglé sur la position d'activation, les paramètres du menu utilisateur qui ont été verrouillés dans les menus Menu Lock ne sont pas modifiables. Ouvrez le boîtier selon les instructions de la section 2.3.1. Définissez la position de l'interrupteur de sécurité sur ON (voir la Figure 1-2).

4 FONCTIONNEMENT

4.1 Activation/désactivation de l'indicateur

Pour activer l'indicateur, appuyez sur le bouton **ON/ZERO Off**. L'indicateur effectue un test de l'affichage, indiquant pendant quelques instants la version du logiciel et passe ensuite en mode de pesée actif.

Pour désactiver l'indicateur, appuyez sur le bouton **ON/ZERO Off** que vous maintenez enfoncé jusqu'à ce que l'option OFF s'affiche.

4.2 Opération Zéro

L'option Zero peut être définie dans les conditions suivantes :

- Automatiquement à la mise sous tension (zéro initial).
- Semi-automatiquement (manuellement) en appuyant sur le bouton **ON/ZERO Off**.
- Semi-automatiquement en envoyant la commande Zero (Z ou la commande alternative du zéro).

Appuyez sur le bouton **ON/ZERO Off** pour mettre l'affichage de pesage à zéro. La balance doit être stable pour valider l'opération zéro.

4.3 Tare manuelle

Lorsque vous pesez un article placé dans un conteneur, la tare enregistre le poids du conteneur dans la mémoire. Placez le conteneur vide sur la balance (exemple 0,5 kg) et appuyez ensuite sur le bouton **TARE**. L'écran affiche le poids net.

Pour effacer la valeur de la tare, videz la balance et appuyez sur le bouton **TARE**. L'écran affiche le poids brut.

4.4 Changement d'unités de mesure

Appuyez sur le bouton **PRINT Units** (Unités d'impression) que vous maintenez enfoncé jusqu'à ce que l'unité de mesure souhaitée s'affiche. Seules les unités de mesure activées dans le menu Unit Menu s'affichent (voir la Section 3.7).

4.5 Impression des données

L'impression des données affichées vers une imprimante ou la transmission de données vers un ordinateur requiert que les paramètres de communication dans le menu Print (Imprimer) soient définis (voir la Section 3.8).

Appuyez sur le bouton **PRINT Units** pour envoyer les données affichées au port de communication (la fonction du mode Auto-Print (Impression automatique) de la Section 3.8 doit être désactivée).

4.6 Modes d'application

Appuyez sur le bouton **FUNCTION** que vous maintenez enfoncé jusqu'à ce que le mode d'application s'affiche. Seuls les modes activés dans le menu mode s'affichent (voir la Section 3-6).

4.6.1 Pesée

Placez l'article à peser sur la balance. L'affichage indique un échantillon de 1,5 kg, le poids brut.

Remarque : Pour revenir au mode Pesée depuis le mode de comptage de pièces, appuyez sur le bouton **Mode** que vous maintenez enfoncé jusqu'à ce que le message WEIGH s'affiche.



4.6.2 Parts Counting (Comptage des pièces)

 
Utilisez ce mode pour compter des pièces d'un poids uniforme. L'indicateur détermine la quantité basée sur le poids moyen d'une seule pièce. Le poids des pièces doit être uniforme pour garantir des mesures précises.

Pour activer le mode de comptage des pièces, appuyez sur le bouton **Mode** que vous maintenez enfoncé jusqu'à ce que Count s'affiche.



Poids moyen des pièces (APW)

Lorsque le bouton **Mode** est relâché, CLr.PW Pcs s'affiche.



REMARQUE : Si aucun APW n'a été enregistré précédemment, le message CLr.PW est ignoré et l'affichage affiche PU10Pcs.

Suppression d'un APW enregistré

Appuyez sur le bouton **Yes** pour effacer l'APW enregistré.

Rappel d'un poids moyen des pièces enregistré

Appuyez sur le bouton Non pour rappeler le poids moyen actuel des pièces. Passez ensuite à l'opération du comptage.

 

Définition du poids moyen des pièces (APW)

L'affichage indique maintenant la taille de l'échantillon Put 5 Pcs.

Définition d'un nouveau poids moyen des pièces

Appuyez sur le bouton **No** pour augmenter la taille de l'échantillon. Les choix sont 5, 10, 20, 50, 100 et 200.

Pour établir le poids moyen des pièces, placez la quantité spécifiée des échantillons sur la balance et appuyez sur le bouton **Yes** pour capturer le poids.

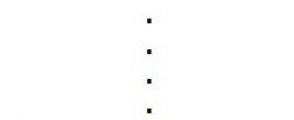
Begin Counting (Début du comptage)

Placez les pièces sur la balance et relevez le comptage. Si un conteneur est utilisé, veillez à tarer d'abord le conteneur vide.

Affichage du poids moyen des pièces (APW)

Appuyez sur le bouton **FUNCTION Mode** pour afficher pendant quelques instants la valeur du poids moyen des pièces.




4.6.3 Pesage dynamique

Utilisez ce mode pour peser des objets mobiles ou surdimensionnés. Le poids est maintenu sur l'affichage jusqu'à la réinitialisation. La méthode manuelle est disponible (voir la section 3.6.3).



Commencer le pesage dynamique

Appuyez sur le bouton **Mode FUNCTION** pour lancer la mesure.

NOTE: L'exemple est pour un réglage de 5 secondes. Pendant la période de calcul de la moyenne, le compte à rebours diminue en incréments d'une seconde.

REMARQUE: Si SET 0 a été sélectionné dans l'élément de menu Dynamique, le compte à rebours n'est pas affiché. Lorsque le compte à rebours est terminé, les lectures sont moyennées et maintenues sur l'affichage. Le poids moyen est affiché jusqu'à la réinitialisation.



 
Après avoir retiré le poids, réinitialisez le compte à rebours en appuyant sur le bouton **Mode FUNCTION**. L'échelle est maintenant prête à accepter un nouvel objet.

4.6.4 Pesage de contrôle

Utilisez ce mode afin de déterminer si le poids d'un échantillon se trouve dans les limites prescrites.

Limites de la pesée de contrôle

Lorsque le bouton **Mode FUNCTION** est relâché, le message CLr.rEF s'affiche.




Utilisation ou rappel des limites de pesée de contrôle enregistrées

Appuyez sur le bouton **Non** pour rappeler les limites enregistrées et passez à l'opération de pesage de contrôle.




Suppression des limites de pesée de contrôle enregistrées

 Appuyez sur le bouton **Oui** pour effacer les limites enregistrées.



 
REMARQUE : Appuyez sur le bouton **Mode FUNCTION** plusieurs fois pour afficher temporairement les valeurs de limites Plus et Moins.



à

Modification du paramètre Under (Moins)

 L'affichage indique SEt.L0. Appuyez sur le bouton **Oui** pour modifier le paramètre.




Paramètres :

-99999 à 999999

Voir la section 3.2 Navigation des menus pour saisir les paramètres.



 REMARQUE : Le premier chiffre sera utilisé pour afficher une valeur négative. Réglez le paramètre de précision d'affichage selon les besoins pour permettre l'absorption d'un autre chiffre par le signe de négativité.



Modification du paramètre Plus

 
L'écran affiche SEt.HI.

Appuyez sur le bouton **Oui** pour modifier le paramètre Plus.

Paramètres :

-99999 à 999999

Voir la section 3.2 Navigation des menus pour saisir les paramètres.



Commencer la pesée de contrôle

 
Les voyants appropriés Moins, Accepter ou Plus s'allument pour indiquer le statut de la pesée de contrôle.

Placez un échantillon sur la balance et relevez la pesée.

Pour les charges inférieures à la limite Moins, le voyant LED jaune Moins s'allume.

Pour les charges supérieures à la limite Moins et inférieures à la limite Plus, le voyant LED vert Accepter s'allume.

Pour les charges supérieures à la limite Plus, le voyant LED rouge Plus s'allume.



4.6.5 Pesage de totalisation

Utilisez ce mode pour mémoriser le total d'une série de mesure de poids.

REMARQUE : Seuls les chiffres positifs seront totalisés.

Accumulation (ACC)

Lorsque le bouton **Mode** est relâché, CLr.Acc Accum s'affiche.

Commencer la totalisation

Appuyez sur le bouton **Oui** pour effacer les données enregistrées et commencez la nouvelle totalisation.

Continuer la totalisation

Appuyez sur le bouton **Non** pour rappeler les données existantes et poursuivre la totalisation.

Commencer la totalisation

Placez les articles sur la balance et appuyez sur le bouton **Mode**. L'indicateur Accum clignote pour indiquer que la valeur est ajoutée à la mémoire. Enlevez l'article (la balance doit revenir à zéro) pour pouvoir accumuler le prochain article placé sur la balance.

Pour afficher les données totalisées, sans poids sur le plateau :

Appuyez sur le bouton **Mode** pour afficher n x

(n = total du nombre d'échantillons, max ~999).

Appuyez à nouveau sur le bouton **Mode** pour afficher xxx.xx kg



(somme des pesées à ~999,999 avant que l'écran n'indique Err 5.0).

Appuyez à nouveau sur le bouton **Mode** pour restaurer l'affichage initial.

REMARQUE : Le changement d'unités efface les données accumulées.

Si la valeur totale dépasse la capacité de l'affichage, la balance tronque le dernier chiffre.

L'erreur 5 s'affiche lorsque la valeur 999999 est dépassée.

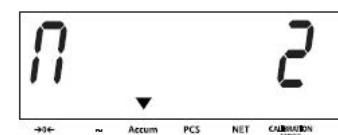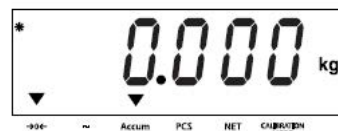

5 COMMUNICATION SÉRIE

La configuration des paramètres d'exploitation RS232 est expliquée plus amplement dans la section 3.8. La connexion matérielle physique est expliquée dans la section 2.2.

L'interface permet d'envoyer les données de l'affichage vers un ordinateur ou une imprimante. Vous pouvez également utiliser un ordinateur pour contrôler certaines fonctions de l'indicateur à l'aide des commandes du Tableau 5-1.

5.1 Commandes de l'interface

Communiquez avec l'indicateur à l'aide des caractères de la commande figurant sur le Tableau 5-1.

TABLEAU 5-1. COMMANDES DE L'INTERFACE SÉRIE.

Caractère de commande	Fonction
IP	Impression immédiate du poids affiché (stable ou instable)
P	Impression du poids affiché stable (selon le paramètre de stabilité).
CP	Impression continue.
SP	Impression si stable.
xP	Impression par intervalle x = Intervalle d'impression (1 à 3 600 secondes)
Z	Revient à appuyer sur le bouton Zéro.
T	Revient à appuyer sur le bouton Tare.
xT	Télécharge la valeur de la tare en grammes (valeurs positives uniquement). L'envoi de OT efface la tare (si autorisé)
PU	Impression de l'unité actuelle : g, kg, lb, oz, lb:oz
xU	Définissez la balance sur l'unité x : 1=g, 2=kg, 3=lb, 4=oz, 5=lb:oz
PV	Version : impression nom, version logicielle et LFT activé (si l'option LFT est activée).
Esc R	Effectuez une réinitialisation globale pour réinitialiser tous les paramètres du menu aux valeurs par défaut d'origine.

REMARQUES :

- Les commandes envoyées à l'indicateur doivent se terminer par un retour de chariot (CR) ou un retour de chariot-passage à la ligne (CRLF).
- Les données produites par l'indicateur doivent toujours se terminer par un retour de chariot-passage à la ligne (CRLF).
- La commande xT (tare prédéfinie) n'est pas disponible lorsque l'option LFT est activée.

5.2 Format de sortie

Le format de sortie de série par défaut est indiqué ci-dessous.

Champ:	Polarité	Espace	Poids	Espace	Unité de mesure	Stabilité	Legende	CR	LF
Longueur:	1	1	7	1	5	1	3	1	1

Définitions Polarité

Le signe "-" s'imprime si négative, vide si positive

Poids

Jusqu'à 6 nombres et 1 décimale, aligné à droite, zéro à gauche clignotant

Unité de mesure

Jusqu'à 5 caractères

Stabilité

Le caractère "?" s'imprime si instable, vide si stable

Legende

Jusqu'à 3 caractères, G = Brut, NET = Net, T = Tare

CR LF

Retour de chariot, passage à la ligne

6. MÉTROLOGIE LÉGALE

Lorsque l'indicateur est utilisé dans une application commerciale ou contrôlé légalement, il doit être configuré, inspecté et scellé conformément à la réglementation des poids et mesures locale. Il incombe à l'acheteur de garantir que toutes les conditions légales sont satisfaites.

6.1 Paramètres

Avant de procéder à l'inspection et au scellement, reportez-vous à la Section 3.3 et procédez comme suit:

1. Vérifiez que les paramètres du menu satisfont la réglementation locale sur les poids et mesures.
2. Effectuez le calibrage.
3. Définissez LFT sur OUI dans le menu Configuration.
4. Quittez le menu.
5. Coupez l'alimentation à l'indicateur et ouvrez le boîtier selon les instructions de la Section 2.3.1.
6. Réglez la position de l'interrupteur de sécurité SW1 sur OUI (voir la Section 1.2, élément 2).
7. Fermez le boîtier.
8. Remettez sous tension et activez l'indicateur.

REMARQUE: Dans le cas des installations se servant de la méthode de scellement par piste d'audit, les étapes de 5 à 8 ne sont pas requises. Toutefois, l'interrupteur de sécurité peut être réglé sur Marche pour garantir une protection contre tout changement accidentel aux paramètres de configuration et de calibrage.

REMARQUE : Lorsque LFT est défini sur ON et que l'interrupteur de sécurité est sur ON, les paramètres suivants ne sont pas modifiables :Span Calibration, Linearity Calibration, Calibration Unit, GEO, LFT, Capacity, Graduation, Zero Range, Stable Range, AZT, Modes, Units. Pour activer l'édition de ces paramètres, remettez l'interrupteur de sécurité sur OFF et réglez l'option du menu LFT sur OFF.

6.2 Vérification

Avant que ce produit ne soit utilisé dans des applications commerciales approuvées, vous devez l'inspecter conformément aux règlements d'un organisme local de poids et mesures. Il incombe à l'acheteur la responsabilité de garantir que toutes les conditions légales sont satisfaites. Prière de contacter votre bureau local de poids et mesures pour de plus amples informations.

6.3 Apposition de sceau

L'agent des poids et mesures peut appliquer un fil ou un sceau de sécurité papier (voir ci-dessous).

6.3.1 Sceaux physiques

Dans les juridictions employant la méthode de scellement physique, l'agent de service agréé ou l'agent officiel responsable localement des poids et mesures doivent apposer un sceau de sécurité en vue d'éviter toute altération aux réglages. Voir les méthodes d'apposition de sceau illustrées ci-dessous.

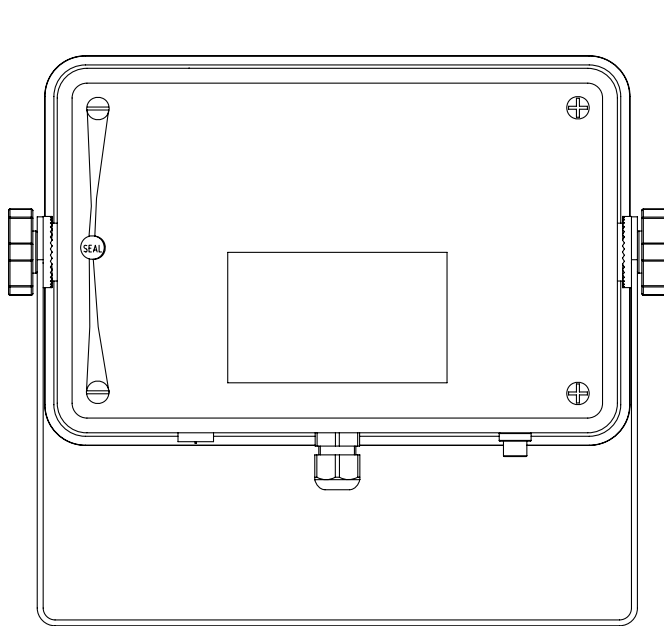


Figure 6-1. Sceau du fil

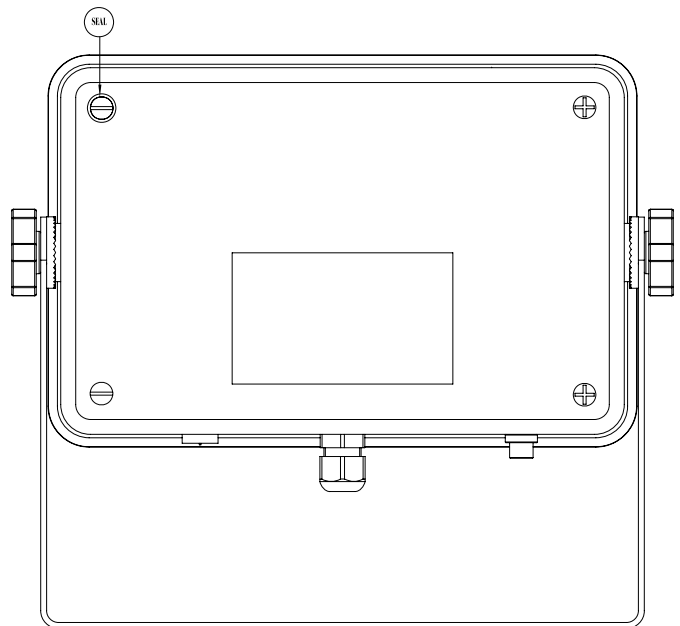


Figure 6-2. Sceau papier

6.3.2 Sceau par piste d'audit

Pour les juridictions se servant de la méthode de scellement des pistes d'audit, l'agent de service agréé ou officiel des poids et mesures locaux doit enregistrer les valeurs actuelles des compteurs d'événements de calibrage et de configuration lors du scellement. Ces valeurs seront comparées à celles qui auront été trouvées au cours d'une inspection ultérieure.


REMARQUE: Tout changement apporté à une valeur du compteur d'événements revient à briser le sceau physique.

La piste des audits se sert de deux compteurs d'événements pour enregistrer les changements apportés aux paramètres de configuration et de calibrage.


- Le compteur d'événements de configuration (CFG) indexe de 1 lors de la sortie du menu si l'un ou plusieurs paramètres suivants sont changés: Plage, Capacité, Graduation, Unité alimentation, Plage de zéro, Tare automatique, Légal à usage commercial, Plage stable, Suivi zéro automatique, Imprimer données stables uniquement. Le compteur n'indexe qu'une seule fois et cela même si plusieurs paramètres ont été changés. La plage des valeurs du compteur d'événements de configuration va de CFG000 à CFG999. Lorsque la valeur atteint CFG999, le compteur recommence à CFG000.
- Le compteur de calibrage (CAL) indexe de 1 lors de la sortie du menu en cas de changement d'un paramètre pour Calibrage de portée, Calibrage de linéarité ou GEO. Le compteur n'indexe qu'une seule fois et cela même si plusieurs paramètres ont été changés. La plage des valeurs du compteur d'événements de calibrage va de CAL000 à CAL999. Lorsque la valeur atteint CAL999, le compteur recommence à CAL000.

On peut visualiser les compteurs d'événements en appuyant sur le bouton MENU qu'on maintient enfoncé.


Lorsque le bouton est enfoncé, l'écran affiche MENU suivi d'Audit.

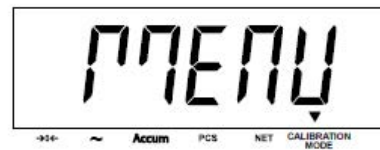



Il faut relâcher le bouton lorsque le message Audit s'affiche pour pouvoir visualiser les informations des pistes d'audit.

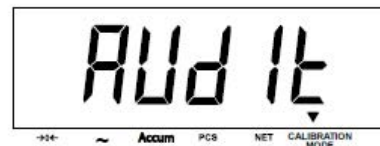

Les informations des pistes d'audit s'affichent en format CFGxxx et CALxxx.

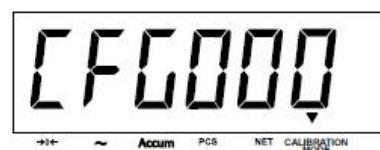

L'indicateur revient ensuite à un fonctionnement normal.

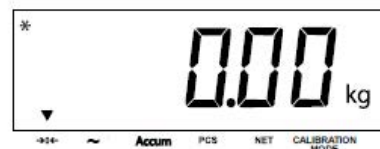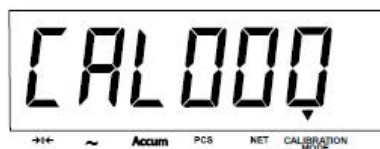

7 MAINTENANCE



ATTENTION : COUPER LE COURANT À L'UNITÉ AVANT DE PROCÉDER AU NETTOYAGE.

7.1 Indicateur de nettoyage

- Vous pouvez nettoyer le boîtier avec un chiffon humide et un détergent doux, si nécessaire.
- N'utilisez pas de dissolvants, produits chimiques, alcool, ammoniac ou produits abrasifs pour nettoyer le boîtier ou le panneau de commande.

7.2 Dépannage

TABLEAU 7-1. DÉPANNAGE.

SYMPTÔME	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	SOLUTION
L'unité ne se met pas en marche.	Le cordon d'alimentation n'est pas branché ou est branché incorrectement. La prise ne fournit pas d'alimentation. Autre défaillance.	Vérifiez les connexions du cordon d'alimentation. Assurez-vous que le cordon d'alimentation est correctement branché dans une prise d'alimentation. Vérifiez la source d'alimentation. Service requis.
Impossible de mettre la balance à zéro ou d'obtenir le zéro une fois en marche.	La charge sur la balance dépasse les limites autorisées. La charge sur la balance n'est pas stable Capteurs endommagés.	Enlevez la charge de la balance. Attendez que la charge soit stable. Service requis.
Impossible de calibrer.	L'option Lock Calibration Menu [Verrouiller le menu de calibrage) est définie sur On [Activée]. L'interrupteur de verrouillage est sur On. Menu LFT défini sur On. Valeur incorrecte pour la masse de calibrage.	Définissez l'option Lock Calibration Menu sur Off [Désactivée]. Voir Menu Lock dans la section 3.9. Placez l'interrupteur de verrouillage sur Off. Définissez le menu LFT sur Off. Utilisez la masse de calibrage appropriée.
Impossible d'afficher le poids dans l'unité de pesage souhaitée.	L'unité n'est pas définie sur On.	Permet d'activer l'unité dans le menu Units. Voir la section 3.7 dans le menu Unit.
Impossible de changer les paramètres de menu.	Le menu a été verrouillé. Interrupteur de verrouillage réglé sur On.	Définissez le menu sélectionné sur Off dans le menu Lock. Il faut peut-être régler l'interrupteur de verrouillage sur la carte de circuit en position Off. Placez l'interrupteur de verrouillage sur Off.

TABLEAU 7-1. DÉPANNAGE (suite).

SYMPTÔME	CAUSE(S) POSSIBLE(S)	SOLUTION
Err 5.0	Valeur affichée > 999999 (mode de comptage de pièces)	Réduisez le nombre de pièces
Err 7.0	Affichage du poids instable lors de la définition du poids de référence.	Supprimez la cause d'instabilité.
Err 8.1	Affichage du poids supérieur à la limite du zéro de mise sous tension.	Enlevez la charge de la balance. Calibrez à nouveau la balance.
Err 8.2	Affichage du poids inférieur à la limite du zéro de mise sous tension.	Ajoutez une charge à la balance. Calibrez à nouveau la balance.
Err 8.3	Affichage du poids supérieur à la limite de surcharge.	Réduisez la charge sur la balance.
Err 8.4	Affichage du poids inférieur à la limite de sous-charge.	Ajoutez une charge à la balance. Calibrez à nouveau la balance.
Err 9.0	Erreur interne	Service requis.
Err 9.5	Données de calibrage absentes.	Calibrez la balance.
Err 53	Données EEPROM incorrectes.	Service requis.
CAL E	Erreur de calibrage La valeur de calibrage en dehors des limites autorisées.	Répétez le calibrage à l'aide des poids de calibrage corrects.
LOW.rEF	Le poids moyen des pièces est petit (avertissement).	Utilisez des pièces avec un poids moyen supérieur ou égal à 1 division.
REF.WT Err	Le poids moyen des pièces est trop petit.	Utilisez des pièces avec un poids moyen supérieur ou égal à 0,1 division.

7.3 Informations sur le service

Si la section de dépannage ne vous aide pas à résoudre votre problème, contactez un technicien agréé Ohaus. Pour toute assistance aux États-Unis, composez le numéro gratuit : +1 (800) 526-0659 de 8h00 à 17h00 (Heure de l'Est). Un expert des produits Ohaus se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. En dehors des États-Unis, visitez le site Web à l'adresse suivante : www.ohaus.com pour localiser le bureau Ohaus le plus près de chez vous.

8. DONNÉES TECHNIQUES

8.1 Spécifications

Matériaux Conditions ambiantes

Les données techniques sont valides dans les conditions ambiantes suivantes :

Boîtier arrière : Acier au carbone

Boîtier avant : Plastique ABS

Clavier : polyester

Fenêtre d'affichage : polycarbonate

Conditions ambiantes permmissibles

Température ambiante : -10 à 40 °C / 14 à 104 °F

Humidité relative : humidité relative maximum à 80 % avec des températures jusqu'à 31 °C qui diminuent linéairement à une humidité relative de 50 % avec des températures à 40 °C.

Altitude: jusqu'à 2 000m

Degré de pollution: 2

Catégorie d'installation: Classe II

TABLEAU 8-1. SPÉCIFICATIONS

Indicateur	T32MC	T32ME
Plage de capacité	5 à 20.000 kg ou lb	
Résolution affichée maximale	1:20.000	
Résolution maximale approuvée	1:6.000	
Poids moyen minimum des pièces (APW)	1d	
Unités de pesage	kg, lb, g, oz, lb-oz	
Fonctions	Pesage, comptage des pièces, Dynamique, pesage de contrôle, totalisation	
Afficher	Hauteur des chiffres 1 po/2,5 cm, 6 chiffres, 7 segments, LCD rétroéclairé	Hauteur des chiffres 0,8 po/20 mm, 6 chiffres, à 7 segments, LCD rétroéclairés
Rétroéclairage	LED blanche	---
Pavé numérique	Commutateurs mécaniques à 4 touches	
Tension d'excitation de capteur	5 V CC	
Entraînement cellule de pesage	Jusqu'à 4 x 350 ohm cellules de pesage	
Sensibilité d'entrée des cellules de pesage	Jusqu'à 3 mV/V	
Stabilisation	Dans les 2 secondes	
Suivi auto zéro	Arrêt ; 0,5 ; 1 ou 3 divisions	
Plage de zéro	2 % ou 100 % de capacité	
Étalonnage de la portée	5 kg ou 5 lb à une capacité de 100 %	
Interface	RS232	
Dimensions hors tout (Largeur x Profondeur x Hauteur) (po/mm)	7,8 x 1,8 x 5,2/198 x 46 x 132	
Poids net (lb/kg)	1,5 / 0,7	
Poids d'expédition (lb/kg)	4,0 / 1,8	
Plage de la température d'exploitation	-10 à 40 °C / 14 à 104 °F	
Alimentation	Adaptateur CA, 9-12 VCC, 0,5 A	

8.2 Accessoires

TABLEAU 8-2. ACCESSOIRES

DESCRIPTION	RÉFÉRENCE
Câble interface/Ordinateur 25 broches, T32M	80500524
Câble interface/Ordinateur 9 broches, T32M	80500525

8.3 Schémas et dimensions

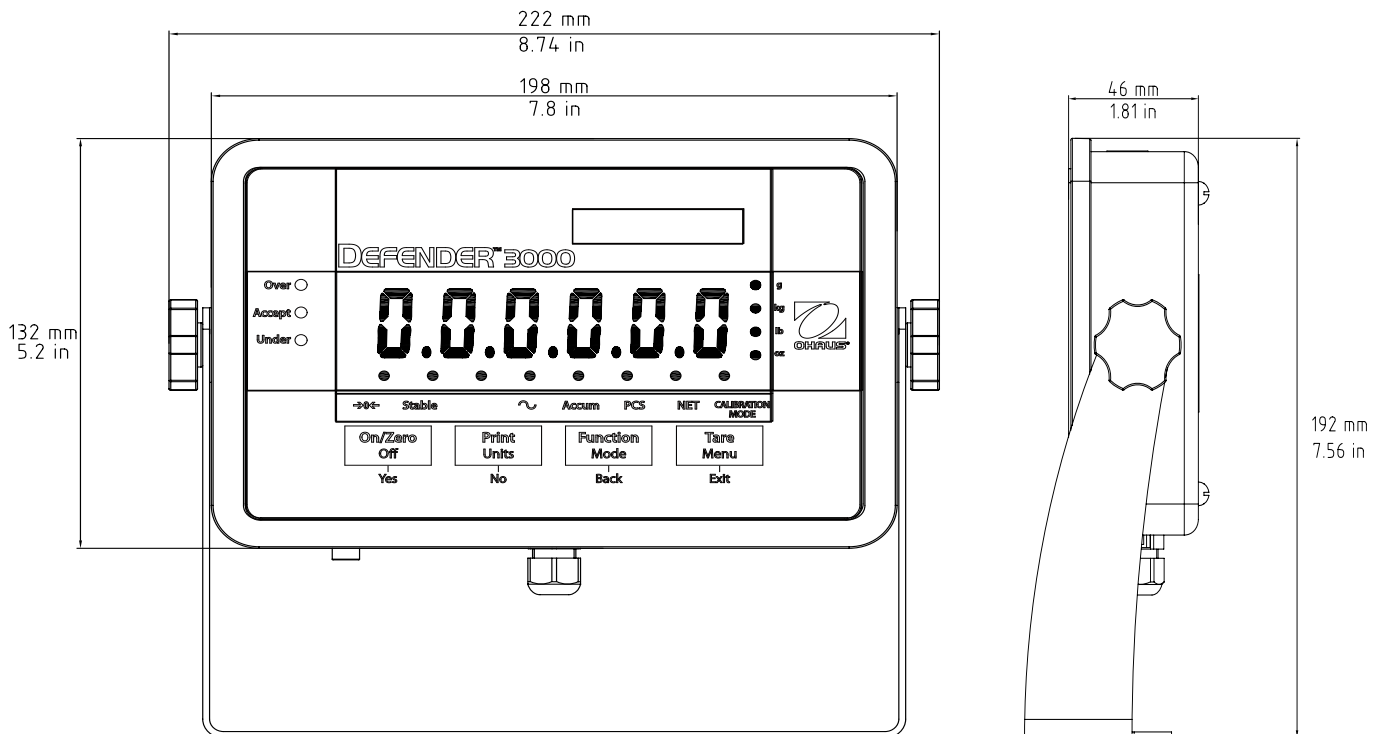





Figure 8-1. Dimensions globales de l'indicateur T32M.

8.4 Conformité

La conformité aux normes suivantes est indiquée par le marquage correspondant sur le produit.

Marquage	Norme
	Ce produit est conforme à la directive EMC 2004/108/CE, à la directive de basse tension 2006/95/CE et à la directive sur les instruments de pesage à fonctionnement non automatique 2009/23/CE. La déclaration complète de conformité est disponible en ligne à www.ohaus.com .
	AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1
	CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04, UL Std. No. 61010A-1

Remarque sur les émissions CE

Ce dispositif est conforme à EN55011/CISPR 11 Classe B Groupe 1.

Avis important pour les instruments de pesage vérifiés



Les instruments de pesage vérifiés sur le site de fabrication portent l'une des marques précédentes sur l'étiquette de l'emballage avec un autocollant M (pour Métrologie) en vert sur la plaque descriptive. Ces instruments peuvent être immédiatement mis en service.



Les instruments de pesage à vérifier en deux étapes ne portent pas d'autocollant M (pour Métrologie) en vert sur la plaque descriptive et portent l'une des marques d'identification précédentes sur l'étiquette de l'emballage. La deuxième étape de la vérification initiale doit être exécutée par l'organisation de service homologuée du représentant agréé au sein de la CE par les autorités nationales de poids et mesures.

La première étape de la vérification initiale a été exécutée sur le site du fabricant. Elle se compose des tests requis par la norme européenne EN 45501:1992, paragraphe 8.2.2.

Si des règlements nationaux limitent la durée de validité de la vérification, il incombe à l'utilisateur dudit instrument de mesure de respecter strictement la période de re-vérification et d'informer les autorités de poids et mesures respectives.

**Mise au rebut**

Conformément à la directive européenne 2002/96/CE sur l'équipement électronique et électrique des déchets (WEEE), cet appareil ne peut pas être éliminé dans des déchets ménagers. Cette consigne est également valable pour les pays en dehors de l'UE, selon les conditions spécifiques aux pays.

Prière d'éliminer ce produit conformément à la réglementation locale au point de collecte spécifié pour les équipements électriques et électroniques.

Pour de plus amples informations, contactez l'autorité responsable ou le distributeur auprès duquel vous avez acheté cet appareil.

Si cet appareil change de propriétaire (pour des raisons personnelles ou professionnelles), cette consigne doit être communiquée à l'autre partie.

Pour les instructions sur la mise au rebut en Europe, voir www.ohaus.com, choisissez votre pays, puis de recherche pour les weee.

Nous vous remercions de votre contribution à la protection de l'environnement.

Remarque de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de classe A, en vertu de la Section 15 des règles de la FCC (Commission Fédérale des communications). Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre toute interférence dangereuse lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner une énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément au guide d'utilisateur, il peut générer des brouillages préjudiciables aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle risque de générer des brouillages préjudiciables, auquel cas l'utilisateur se verra dans l'obligation de rectifier la situation à ses frais.

Remarque d'Industrie Canada

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Enregistrement ISO 9001

En 1994, le Bureau Veritas Quality International (BVQI) a octroyé la certification d'enregistrement ISO 9001 à Ohaus Corporation, États-Unis d'Amérique, confirmant que le système de gestion de la qualité Ohaus était conforme aux conditions normalisées de l'ISO 9001. Le 21 mai 2009, Ohaus Corporation, USA, a été ré-enregistré à la norme ISO 9001:2008.

GARANTIE LIMITÉE

Ohaus garantit que ses produits sont exempts de défauts matériels et de fabrication à compter de la date de livraison pendant toute la durée de la garantie. Selon les termes de cette garantie, Ohaus s'engage sans frais de votre part à réparer ou selon son choix, remplacer toutes les pièces déterminées défectueuses, sous réserve que le produit soit retourné, frais payés d'avance, à Ohaus.

Cette garantie n'entre pas en vigueur si le produit a subi des dommages suite à un accident ou une utilisation erronée, a été exposé à des matériaux radioactifs ou corrosifs, contient des matériaux étrangers ayant pénétré à l'intérieur ou suite à un service ou une modification apportée par des techniciens autres que Ohaus. À la place de la réception de la carte d'enregistrement de garantie dûment remplie, la période de garantie commence à la date de l'expédition au revendeur agréé. Aucune autre garantie expresse ou implicite n'est offerte par Ohaus Corporation. En aucun cas, Ohaus Corporation ne peut être tenu responsable des dommages indirects.

Dans la mesure où les lois régissant les garanties varient d'un état à l'autre et d'un pays à l'autre, veuillez contacter Ohaus ou votre représentant local agréé Ohaus pour de plus amples informations.



Ohaus Corporation
7 Campus Drive
Suite 310
Parsippany, NJ 07054, USA
Tel: (973) 377-9000
Fax: (973) 944-7177
www.ohaus.com



P/N 80252858 C © 2018 Ohaus Corporation, tous droits réservés.

Imprimé en Chine